

NÁVOD NA POUŽITIE

No Skidding kat.č. 148001

Čistý chemický prípravok, ktorý zvyšuje koeficient trenia a bezpečnosť mokrých povrchov. Pomáha znižovať počet zranení pri pošmyknutí. Jednoduchá aplikácia a slabá aróma . Vizualne nemení vzhľad povrchov. Jedna aplikácia vydrží roky.

Môže byť využitý na nasledujúce povrchy, ktoré sa stanú odolné voči pošmyknutiu: keramické, mozaikové, žula, teraco, betón, podlahové dlaždice, porcelánové dlaždice, bridlice, leštená tehla, porcelánové smaltované vane a sprchové kúty a ostatné kamenné a anorganické povrchy.

Pomáha predchádzať zraneniam pri pošmyknutí v : reštauráciách, hoteloch, motelloch, supermarketoch, nemocniciach, ošetrovacích domoch, továrňach, prevádzkach na výrobu jedla, zdravotných kluboch, obchodoch, administratívnych budovách, plavárňach, kúpeľňových podlahách, vaniach, sprchách, schodiskách. Môže byť použitý vo vnútri aj na otvorených priestranstvách.

Upozornenie! ! !

Skladujte mimo dosahu detí

Skladovacie a manipulačné pokyny.

Zaobchádzajte s materiálom podľa bežných bezpečnostných procedúr, zabráňte kontaktu aplikácie s inými materiálmi.

Skladovacie pokyny: Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu zásaditých materiálov.

Špeciálne informácie pre prepravu: Chráňte pred mrazom.

Prvá pomoc:

Pri styku s pokožkou : Opláchnite postihnutú oblasť dostatočným množstvom vody po dobu 10 minút. Navštívte lekára v prípade , že podráždenie je stále viditeľné.

Pri vdýchnutí: Zvyčajne nie je potrebná. Pri prípadných problémoch s dýchaním vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri styku s očami : Pri vážnom podráždení oka opláchnite oko dostatočným množstvom teplej vody po dobu 20 minút. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc .

Pri požití: Vypite veľké množstvo vody, mlieka, alebo horečnatého mlieka. Nevyvolávajte zvracanie . Ihneď navštívte lekára.

Ochranné prostriedky :

Respiračné ochranné pomôcky: Obyčajne nie sú potrebné.

Vetranie: miestne odsávanie

Ochranné rukavice: Odporúčajú sa gumové alebo neoprénové rukavice.

Ochrana očí: Ochranné bezpečnostné okuliare.

Ďalšie ochranné prostriedky: Nie sú potrebné .

Pokyny pri rozliatí alebo nežiaducom vytekaní produktu: Používajte bezpečnostné okuliare a gumové rukavice odolné voči kyselinám. Zneutralizujte oblasť postihnutú rozliatím vápnom alebo uhličitanom sodným. Zneutralizovanú tekutinu vysajte najlepšie vysávačom na vodu. Umyte zvyšky a následne zneutralizovanú tekutinu s dostatočným množstvom vody vylejte do kanalizácie .

Dôležité: Pred použitím tohto produktu sa riadte pokynmi podľa karty bezpečnostných údajov materiálu a prečítajte si návod na použitie .

Výrobok pre podlahy vyrobené z prírodného betónu alebo tvrdých dlaždíc z rôznych materiálov, je možné použiť v interiéroch aj exteriéroch.

Všeobecný návod na použitie a aplikáciu

Funguje na nasledujúcich povrchoch: keramické dlaždice, všetky bežné podlahové dlaždice, mozaikové podlahové dlaždice, teraca, bridlice, granit, leštená tehla, porcelán a porcelánové vane.

Pred použitím tohto produktu sa riadte pokynmi podľa karty bezpečnostných údajov materiálu a prečítajte si návod na použitie . Neriedte!

1. Vždy používajte gumové rukavice, bezpečnostné okuliare a vetrajte oblasť, kde nanášate prostriedok NO-SKIDDING
2. Dávajte pozor, aby "prostriedok NO-SKIDDING" neprišiel do styku so žiadnym iným povrchom než s tým na ktorý sa "prostriedok NO-SKIDDING" aplikuje
3. Počas prelievania z jednej nádoby do druhej aj počas aplikácie dávajte pozor na nežiaduce rozliatie prostriedku NO-SKIDDING.
4. Podlaha musí byť pred aplikáciou prostriedku NO-SKIDDING dôkladne vyčistená a umytá. Vosky a mastnota musia byť odstránené , pretože sa správajú ako bariéra medzi prostriedkom NO-SKIDDING a povrchom podlahy .

V niektorých prípadoch môže prostriedok NO-SKIDDING znížiť lesk a to v prípade vysoko leštených povrchov , granitových povrchov , alebo vysoko lesklý keramických dlaždíc . Vždy vyskúšajte povrch podlahy, aby ste určili správnu dĺžku aplikačného času prostriedku no-skidding. U niektorých povrchov s veľkým leskom, môže prostriedok no-skidding lesk znižovať. Príliš dlhý aplikačný čas treatmentu môže spôsobiť zníženie lesku.

20 minút je priemerný aplikačný čas prostriedku NO-SKIDDING. Pred aplikáciou vykonajte nasledujúce predbežné testy , aby ste sa uistili o správnom aplikačnom čase pre Vašu podlahu a aby ste overili kompatibilitu podlahy s prostriedkom NO-SKIDDING.

Testovacia procedúra pre podlahy:

1. Nájdite malú plochu (asi 10x10 cm) mimo hlavné plochy určenej na ošetrovanie prostriedkom NO-SKIDDING
2. Aplikujte prostriedok NO-SKIDDING aplikátorom (hubkou) a nechajte pôsobiť 5-10 minút
3. Udržujte plochu neustále navlhčenú prostriedkom NO-SKIDDING . Nerovnomerné schnutie by mohlo spôsobiť rozdiely v lesku povrchu.
4. Opláchnite plochu od prostriedku NO-SKIDDING čistou vodou, skontrolujte vzhľad povrchu , navlhčite a skúste či je plocha dostatočne protišmykovo upravená. Pokiaľ nie je účinok dostatočný, pokračujte v testovacej aplikácii v 5-10 minútových intervaloch pokiaľ nie sú protišmykové vlastnosti dostatočné.

Pokrytie: Približne 37 m² na 3,8 l prostriedku NO-SKIDDING . Niektoré z nasledujúcich faktorov si môžu vynútiť použitie väčšieho množstva prostriedku NO-SKIDDING: Stav zálievkovej malty, čistota podlahy, lokálne ventilačné podmienky, odtokový systém, naklonenie povrchu a suchosť vzduchu.

Navrhnutá metóda aplikácie na podlahy

1. Nasadte si gumové rukavice, respirátor a bezpečnostné okuliare
2. Zameťte podlahu. Uistite sa, že je podlaha čistá a že špina a masť sú odstránené
3. Naplňte široké vedro prostriedkom NO-SKIDDING asi do polovice . S použitím mopu alebo hubového aplikátora rovnomerne rozotrite prostriedok NO-SKIDDING po oblasti, ktorá má byť ošetrená
4. Uistite sa, že povrch je vždy rovnomerne navlhčený prostriedkom NO-SKIDDING počas celého času aplikácie.
5. Počas času trvania aplikácie pokračujte v roztieraní a mopovaní, inak by sa mohla tekutina odpariť a spôsobiť bodky na ošetrenom povrchu po skončení aplikácie.
6. Na základe aplikačného času preddefinovaného testovacou procedúrou, naplňte jedno čisté vedro čistou vodou a pridajte jedno balenie NEUTRALIZÉRA (vid'. Návod na použitie pre NEUTRALIZÉR). Aplikujte zmes na ošetrený povrch čistým mopom a dôkladne opláchnite. Potom dobre opláchnite podlahu niekoľkokrát čistou vodou pokiaľ sa nestratia bublinky. Prebytočnú vodu potom odstráňte stierkou, vysávačom na vodu a pod.

Pokyny pre použitie ako protišmyková aplikácia na vane

1. Odstráňte všetky plastové doplnky z vane.
2. Namerajte asi 3 dcl prostriedku NO-SKIDDING do plastovej nádoby.
3. Pomaly vylievajte 3 dcl prostriedku NO-SKIDDING po spodnej časti vane a rozotierajte po povrchu čistou hubkou. Aplikujte iba na spodnú stranu vane, nie na kolmé steny. Pokračujte v roztieraní po dobu asi 3 minúty.
4. Niekoľkokrát dôkladne opláchnite spodnú časť vane čistou vodou. Pozor na nežiaduce špliechanie. Vaňa je okamžite pripravená na použitie .

Špeciálne informácie

1. Neúčinné na laminátových alebo akrylátových vaniach .
2. Ak sa po aplikovaní prostriedku NO-SKIDDING objaví mliečna substancia, ihneď opláchnite vaňu vodou. Vaňa je príliš opotrebovaná na protišmykové ošetrovanie.
3. Vane s protišmykovou úpravou aplikovanou od výroby na spodku vane môžu byť ošetrené prostriedkom NO-SKIDDING rovnako ako bežné vane .

4. Vane viacnásobne ošetrované povrchovými leštenkami nemôžu byť ošetrované prostriedkom NO SKIDDING .

Záverečné upozornenie

Prostriedok NO-SKIDDING je neúčinný na syntetických dlaždiciach, ktoré obsahujú chemické živicové tmely, farbu, sklenené vlákna alebo akryláty. Nepoužitý prostriedok No-SKIDDING môže byť skladovaný v chladných komorách . Zabráňte zamrznutiu prostriedku NO-SKIDDING . Skladujte mimo dosahu detí a zvierat. Neaplikujte na povrch vystavený priamemu slnečnému svetlu. Prílišné teplo môže spôsobiť tuhnutie prostriedku NO-SKIDDING a následne spôsobiť bodky na aplikovanom povrchu. Teplé dlaždice by mali byť pred aplikáciou prostriedku NO-SKIDDING ochladené studenou vodou . Povrch určený na aplikáciu môže byť vlhký, ale nie mokrý. Aplikujte priamo na pôvodný povrch dlaždice. Vosky a tesniace zložky fungujú ako bariéra medzi prostriedkom NO-SKIDDING a povrchom podlahy a mali by byť odstránené pred aplikáciou prostriedku NO-SKIDDING . Nevystavujte podlahu príliš dlhému aplikačnému času prostriedku NO-SKIDDING. 20 minút je priemerný aplikačný čas. Predurčuje správny aplikačný čas pre Vašu podlahu podľa testovacej procedúry na podlahy. Prostriedok NO-SKIDDING môže mierne zosvetliť zálievkovú maltu. Vykonajte testovaciu procedúru , aby ste sa uistili že zosvetlenie je akceptovateľné .

Navrhované časy pôsobenia pre rôzne povrchy pri používaní prostriedku No skidding Industrial Anti Slip Floor :

Povrch	Približné časy pôsobenia
Porcelán / Smaltované umývadlá – vane	2-3 min
Porcelánové dlaždice	1-5 min
Mramor / Žula	10-20 min
Teraco	10-30 min
Podlahové dlaždice	15-30 min
Lesklá / Glazovaná tehla	15-30 min
Bridlice	30-45 min
Keramické dlaždice	5-20 min
Mozaikové dlaždice	5-20 min

Umelé povrchy a aglomeráty nemôžu byť ošetrované s No skidding Industrial

Upozornenie: Vyššie uvedené časy pôsobenia slúžia ako návod. Optimálne časy pôsobenia sa môžu meniť podľa zvoleného povrchu. Vždy vykonávajte test na odľahlej ploche na overenie presného času pôsobenia pre Vašu podlahu alebo vaňu. S výnimkou porcelánových dlaždíc a vaní navrhujeme, aby ste počas testu pracovali v 5 minútových navýšeníach pôsobenia prostriedku NO-SKIDDING. Umyte testovacie dlaždice dôkladne čistou vodou a vyhodnoťte pôsobenie a estetickú stránku. Pokiaľ nie ste spokojný s odolnosťou voči pošmyknutiu, opakujte procedúru v 5 minútových navýšeníach. Maximálny navrhnutý čas pôsobenia prostriedku NO-SKIDDING je 60

minút. Neprekračujte 60 minút pôsobenia. Ak nie ste spokojní so vzhľadom podlahy po testovaní, nepokračujte ďalej. No Skidding Industrial Anti-Slip Treatment musí byť aplikovaný na čistý povrch bez náterov, povlakov a tesniacich prípravkov. Prosím, prečítajte si podrobné inštrukcie pred aplikáciou No Skidding Industrial.